
# 补偿器软校方法

注意事项:校正前需检查水准气泡是否正常,校正过程中不能移动仪器。 仪器以以下方式放置在检校台上,两个基座脚螺旋面对着自己:

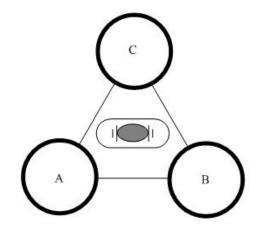


### 一、X轴校正

1、仪器开机,按【MENU】键,选择【校正】,再选择【校正补偿误差】,界面显示:



- 2、仪器整平,使用正镜瞄准,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重合;
- 3、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝上移 3′(请检查平行光管内一个刻度等与多少秒,计算出上移 3′需移动多少个刻度);

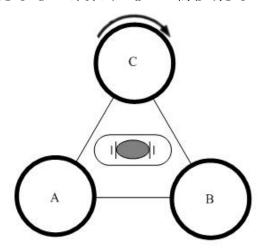

4、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,然后按 【F4】键确定。

#### 5、界面显示:



- 6、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝上移 3′;
- 7、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;再转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝下移 3′;
- 8、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,然后按 【F4】键确定。

#### 9、界面显示:



- 10、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝下移 3′;
- 11、转动基座脚螺旋 C, 使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;
- 12、仪器转至倒镜瞄准,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重合:
- 13、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝上移 3'
- 14、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,然后按 【F4】键确定。

#### 15、界面显示:




- 16、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝上移 3′;
- 17、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;再转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝下移 3';
- 18、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,然后按 【F4】键确定;
- 19、界面提示是否保存,按 ENT 键确定。

## 二、Y轴校正(双轴仪器)


1、仪器开机,按【MENU】键,选择【校正】,再选择【校正补偿误差】,再按ESC键,界面显示:



- 2、仪器整平,使用正镜瞄准,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重合;
- 3、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝上移 3′(请检查平行光管内一个刻度等与多少秒,计算出上移 3′需移动多少个刻度);

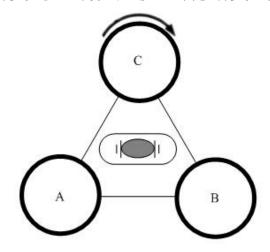

- 4、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;
- 5、仪器顺时针转动 90°,如下图,然后按【F4】键确定。

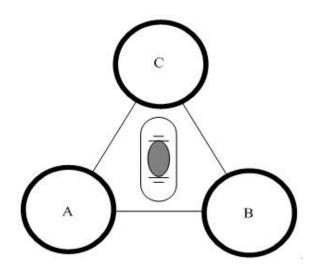

#### 6、界面显示:




- 7、仪器逆时针转动 90°,调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝上移 3′;
- 8、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;再转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝下移 3′;
- 9、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;
- 10、仪器顺时针转动 90°, 然后按【F4】键确定。

#### 11、界面显示:



- 12、仪器逆时针转动 90°,调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝下移 3′;
- 13、转动基座脚螺旋 C, 使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;
- 14、仪器转至倒镜瞄准,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重合;
- 15、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝上移 3′
- 16、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,
- 17、仪器顺时针转动 90°, 然后按【F4】键确定。

#### 18、界面显示:

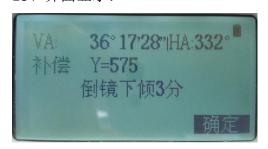

- 19、仪器逆时针转动 90°,调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝上移 3′;
- 20、转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合;再转动基座脚螺旋 C,使目镜内十字丝下移 3′;
- 21、调节横轴微动螺旋,使目镜内十字丝与平行光管内十字丝重新重合,
- 22、仪器顺时针转动 90°, 然后按【F4】键确定;
- 23、界面提示是否保存,按 ENT 键确定。